D'AIUTOSERVICES

BOSCH Service

Car Service | Bus & Truck Service | Caravan Service | Elektronik Service | Boat Service

Ihre Ref.
Uns.Ref. Michele D'Aiuto
Annahme 01.03.2021
Lief.Dat. 12.04.2021
Auftrags-Nr. 15130
Seite 1

Rechnung-Nr. 13818

Schüpfen, 27.04.2021

Fahrzeug **Div. DE TOMASO Pantera**
Kontrollschild Stammnr. Int. Nr.
Km-Stand **68'791** 1.Inv.Setz. **01.05.1971** Chass.Nr. **874*THPNLU02236**

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Preis	Rabatt	Gesamt	MC
	Klimaanlage Diagnose Druckverlust mit Stickstoff prüfen, Anlage absaugen, Lecksuchen Undichtheit beim Expansionsventil neue Abdichtung anfertigen mit Konus. Anlage füllen mit Kontrastmittel Handbremsseil einhängen und einstellen Anlage absaugen, Lecksuchen neu befüllen Testlauf	3.50	140.00	10%	441.00	01
R134A	Kältemittel netto	0.70	56.00		39.20	01
N2	Stickstoff Füllung, Drucktest netto	1	18.50		18.50	01
	Kleinmaterial	1	18.50		18.50	01

01	7.70 % MWSt v.	517.20 =	39.82	+Rund.diff. -0.02	39.80

Lu Pu 28.05.2021

Total **CHF** **557.00**

Zahlbar: 10 Tage netto

Besten Dank für Ihren Auftrag

M. D'Aiuto Fahrzeugelektrik + Elektronik GmbH
Lyssstrasse 31 | CH-3054 Schüpfen | Tel. +41 (0)31 812 20 65 | Fax +41 (0)31 812 20 69 | www.daiuto.ch | info@daiuto.ch
UBS AG Bern | Konto-Nr. 235-470883.01D | IBAN CH77 0023 5235 4708 8301 D | BIC UBSWCHZH80A | MwSt-Nr. CHE-105.581.119

Ihre Ref.	
Uns.Ref.	Thomas Bachmann
Annahme	05.08.2019
Lief.Dat.	02.09.2019
Auftrags-Nr.	13490
Seite	1

Rechnung-Nr. 11182

Schüpfen, 24.09.2019

Fahrzeug	**Div. DE TOMASO Pantera**				
Kontrollschild		Stammnr.		Int. Nr.	
Km-Stand	**68'720**	1.Inv.Setz.	**01.05.1971**	Chass.Nr.	**874*THPNLU02236**

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Preis	Rabatt	Gesamt	MC
	Klimaanlage prüfen, kühlt nicht, def.,	1.50	140.00	10%	189.00	01
	Klimaanlage umrüsten von R12 auf R134a dazu Verkleidung Rückwand und Aggregate de- und mont., alte Klimaanlage Teile kompl. demont., Kompressor de- und mont., dazu Alternator de- und mont., Schlauchanschlüsse neu anferteigen, Trockner ers., Kondensatorlüfter prüfen, dazu de- und mont., Luftduchsatz i.o.,	14.50	140.00	10%	1'827.00	01
	Klimaschläuche neu verlegen in Türschwelle rechts Anlage auf Dichtheit prüfen. Temperatur- und Druckmessung.	4.50	140.00	10%	567.00	01
	Wasserrohr zum Kühler vonre anders verlegen, Handbremsumlenkung ändern, Abstand zum Wasserschlauch vergrössern,	3.25	140.00	10%	409.50	01
	Wassertemperaturanzeige prüfen, Fehlersuche, Temp. Anzeige i.o. -> Thermostat prüfen, i.o. -> Gebläse Kühler läuft nur auf 1. Stufe !	1.50	140.00	10%	189.00	01
	K1K110N Klima-Kompressor	1	988.00	15%	839.80	01
	K8V4424 Anschluss Kompressor	1	43.65		43.65	01
	K8V4433 Rotolock Anschluss #10 O-Ring 5/8"	1	63.75		63.75	01
	K8A1321 Anschluss #8 90°	2	12.70		25.40	01
		Übertrag			4'154.10	

D'AIUTOSERVICES

BOSCH Service

Car Service | Bus & Truck Service | Caravan Service | Elektronik Service | Boat Service

Ihre Ref.	
Uns.Ref.	Thomas Bachmann
Annahme	05.08.2019
Lief.Dat.	02.09.2019
Auftrags-Nr.	13490
Seite	2

Rechnung-Nr. 11182

Schüpfen, 24.09.2019

Fahrzeug	**Div. DE TOMASO Pantera**				
Kontrollschild		Stammnr.		Int. Nr.	
Km-Stand	**68'720**	1.Inv.Setz.	**01.05.1971**	Chass.Nr.	**874*THPNLU02236**

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Preis	Rabatt	Gesamt	MC
	Übertrag				4'154.10	
	K8A1331 Anschluss #10 90°	2	14.40		28.80	01
	K8U2121 Hülse #8	2	2.05		4.10	01
	K8U2131 Hülse #10	2	2.60		5.20	01
	K4T1496 Konusadapter	1	4.60		4.60	01
	K4T1497 Konusadapter	1	4.80		4.80	01
61-0627	Klimaschlauch DU08 13/32" (DU10,5 / 17,9mm)	2.90	38.40		111.36	01
61-0627	Klimaschlauch DU08 13/32" (DU10,5 / 17,9mm)	2	38.40		76.80	01
	Klimaschlauch DU06	4.50	38.40		172.80	01
	Div. Raccorde	1	220.00		220.00	01
	11-85011 Filtertrockner	1	198.00	10%	178.20	01
N2	Stickstoff Füllung, Drucktest netto	2	18.50		37.00	01
R134A	Kältemittel netto	1	56.00		56.00	01
SE55	Kälteöl netto	3	42.00		126.00	01
	Teerband f. Expansionsventil	1	25.00		25.00	01
031	Frostschutz	1	8.92		8.92	01
	Kleinmaterial	1	45.00		45.00	01

01	7.70 % MWSt v.	5'258.68=	404.92	404.92

Total **CHF** **5'663.60**

Zahlbar: 10 Tage netto

Besten Dank für Ihren Auftrag

M. D'Aiuto Fahrzeugelektrik + Elektronik GmbH
Lyssstrasse 31 | CH-3054 Schüpfen | Tel. +41 (0)31 812 20 65 | Fax +41 (0)31 812 20 69 | www.daiuto.ch | info@daiuto.ch
UBS AG Bern | Konto-Nr. 235-470883.01D | IBAN CH77 0023 5235 4708 8301 D | BIC UBSWCHZH80A | MwSt-Nr. CHE-105.581.119

EGMO.CH
EGGENBERGER MOTORENBAU AG

Industriering 51 Postfach 306 CH-3250 Lyss
www.egmo.ch info@egmo.ch

MWSt.-Nr. CHE-112.530.423 MWST
Kundennr. 5817
Uns.Ref. Rothenheber Lothar
Annahme 15.06.2017
Lief.Dat. 26.06.2017
Auftrags-Nr. 6213
Seite 1

Rechnung-Nr. 1010399

Lyss, 26.06.2017

Fahrzeug **Diverses .**
Kontrollschild **PASSANT**

Chass.Nr. **PASS**
Km-Stand

Bezeichnung	Artikel-Nr.	Anzahl	Preis		Gesamt	MC
Arbeits Auftrag / Problem Beschrieb:						
Ausgeführte Arbeiten:						
Arbeiten Werkstatt		5.25	155.00	20%	651.00	01
Material:						
Alternator DeTomaso	W7012	1	529.50	15%	450.08	01
Regler extern	VR151	1	158.85	15%	135.02	01
Kühlventilator	5700-1	2	136.35	15%	231.80	01
Halteset	5707-3	2	15.90	15%	27.03	01
Hochleistungskühler DeTomaso	11319KRHL	1	1'690.00	15%	1'436.50	01
Frostschutz MO	5359/1	8.50	10.32	25%	65.79	01

01	8.00 % MWSt v.	2'997.22 =	239.78	239.78

bez. p. 4.7.12

Total **CHF** **3'237.00**

Zahlbar nach Erhalt der Rechnung ohne Abzug

EGMO.CH
EGGENBERGER MOTORENBAU AG

Industriering 51 | Postfach 306 | CH-3250 Lyss
www.egmo.ch | info@egmo.ch

MWSt.-Nr.	CHE-112.530.423 MWST
Kundennr.	5817
Uns.Ref.	Rothenheber Lothar
Annahme	02.05.2017
Lief.Dat.	12.05.2017
Auftrags-Nr.	6159
Seite	1

Rechnung-Nr. 1010353

Lyss, 12.05.2017

Fahrzeug	**Diverses .**	Chass.Nr.	**PASS**
Kontrollschild	**PASSANT**	Km-Stand	

Bezeichnung	Artikel-Nr.	Anzahl	Preis	Gesamt	MC

DeTomaso Pantera

Problembeschrieb:
-Motor hat keine Leistung
-Scheinwerfer lassen sich nicht ausfahren
-Rückwärtsgang kracht

Durchgeführte Arbeiten:
Probelauf durchgeführt, Serviceöffnung im Fahrgastraum demontiert,
Zündanlage geprüft, Zündkabel durchgemessen und auf Beschädigungen geprüft, Zündkerzen ersetzt,
Ventildeckel demontiert und Ventilbetätigung Sichtgeprüft,
Ventildeckel wieder montiert, Kompressionstest durchgeführt,
Leerlaufgemisch und Zündeinstellung kontrolliert,
Probefahrt mit Lambdakontrolle durchgeführt,
Vergaser demontiert und zerlegt,
Schwimmer der Sekundärstufe korrigiert und zurückgeformt,
Vergaser gereinigt und mit neuen Dichtungen wieder komplettiert, Vergaser Grundeingestellt und montiert,
Leerlaufgemisch und Drehzahl eingestellt,
Probefahrt durchgeführt und Lambdawerte ermittelt,

Übertrag 0.00

EGMO.CH
EGGENBERGER MOTORENBAU AG

Industriering 51 Postfach 306 CH-3250 Lyss
www.egmo.ch info@egmo.ch

MWSt.-Nr.	CHE-112.530.423 MWST
Kundennr.	5817
Uns.Ref.	Rothenheber Lothar
Annahme	02.05.2017
Lief.Dat.	12.05.2017
Auftrags-Nr.	6159
Seite	2

Rechnung-Nr. 1010353

Lyss, 12.05.2017

Fahrzeug **Diverses .** Chass.Nr. **PASS**
Kontrollschild **PASSANT** Km-Stand

Bezeichnung	Artikel-Nr.	Anzahl	Preis	Gesamt	MC
		Übertrag		0.00	
Servicedeckel und Verkleidung wieder montiert Kupplungsbetätigung eingestellt Arbeiten Werkstatt		17.85	155.00	2'766.75	01
Fehlersuche in der elektrischen Anlage, Sicherung ersetzt, Signalhorn geprüft, Scheinwerfermechanik geprüft, Scheinwerfer von Hand ausgefahren und demontiert, Scheinwerfergestänge teilzerlegt und entrostet, Gestänge und Wellenführung gefettet und Grundposition neu eingestellt, Scheinwerfer wieder montiert und positioniert, Scheinwerfer eingestellt, Anlage auf Funktion geprüft Arbeiten Werkstatt		4.85	155.00	751.75	01
Teile:					
Zündkabelsatz Sillikon	538/100BRE	1	284.76	284.76	01
Zündkerze	BP6ES	8	4.60	36.80	01
Vergaser Thermoflansch		1	25.80	25.80	01
Vergaserdichtsatz	01-1625	1	198.20	198.20	01
Anteilige Beschaffungsspesen	BSP	1	16.50	16.50	01
Frostschutz MO	5359/1	2.50	10.32	25.80	01
Sicherung	25963	2	2.25	4.50	01
		Übertrag		4'110.86	

EGMO.CH
EGGENBERGER MOTORENBAU AG

Industriering 51 | Postfach 306 | CH-3250 Lyss
www.egmo.ch | info@egmo.ch

MWSt.-Nr.	CHE-112.530.423 MWST
Kundennr.	5817
Uns.Ref.	Rothenheber Lothar
Annahme	02.05.2017
Lief.Dat.	12.05.2017
Auftrags-Nr.	6159
Seite	3

Rechnung-Nr. 1010353

Lyss, 12.05.2017

Fahrzeug **Diverses .**
Kontrollschild **PASSANT**

Chass.Nr. **PASS**
Km-Stand

Bezeichnung	Artikel-Nr.	Anzahl	Preis	Gesamt	MC
		Übertrag		4'110.86	
Wir danken für Ihren geschätzten Auftrag und Ihr Vertrauen					
Klein-/Reinigungsmaterial				25.00	01

Verrechnet : 22.7 Std.
Geleistet : 28.4 Std.

01	8.00 % MWSt v.	4'135.86 =	330.87	+Rund.diff. 0.02	330.89

Total **CHF** **4'466.75**

Zahlbar: 10 Tage netto

Carrosserie Sutter

André Sutter
Kalchofenstrasse 42
3415 Hasle b. B.



Tel: 034 435 04 17
Fax: 034 435 04 18
Mobile: 079 232 58 87

www.carrosserie-sutter.ch / info@carrosserie-sutter.ch
CHE-115.335.088 MWST

VSCI Carrosserie //// VSCI Spritzwerk ////

Rechnung Nr.: 23136 08.04.2017

Marke	De Tomaso Pantera	**Schild**	
Typ		**1.Inv.**	
Chassis-Nr.		**Km**	67663
Farbe	rot		
Versicherung		**Annahme**	03.04.2017
Policennummer		**Ablieferung**	06.04.2017
Schadennummer			

Arbeitswerte	**Art**	**Preis-SFr**
Vorderteil von Frontklappe neu anfertigen und lackieren,Heckklappe schweissen und lackieren,ganzes Fahrzeug polieren,Endschalldämpfer schweissen,anpassen und montieren,Kotflügel V.R entrosten und auslackieren,diverse Anbauteile de.+mont. (Mehraufwand Endschalldämpfer und Frontklappe)(Pauschalpreis)		2'500.00


Zwischensummen	**Preis-SFr**
Positionssumme	**2'500.00**

Endsummen

Netto Summe		2'500.00 SFr
MwSt.	8.0 % 2'500.00 SFr	200.00 SFr
Endpreis		**2'700.00 SFr**

Zahlbar bis zum 08.05.2017 ohne Abzug

Wir bedanken uns und wünschen Ihnen allzeit gute Fahrt.

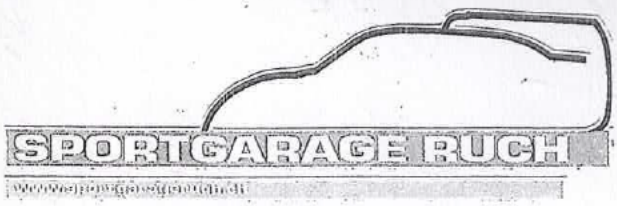

Marke/Typ	Pol.-Nr.	km-Stand
DETOMASO Pantera		67'623

Fahrgestell-	Annahme	Termin	Telefon
			P G

Rechnung

ARBEIT ☑ = Auftrag ☒ = ausgeführt ∅ = nicht ausgeführt

Service

- ☐ Waschen ☐ oben ☐ unten ☐ Innen reinig. ☐ Scheib. wisch.
- ☐ Chassis ☐ reinigen ☐ abdampfen ☐ tectylisieren
- ☐ Hohlraumbehandlung
- ☐ Motor reinigen ☐ Kühler spülen
- ☐ Schmieren ☐ Niveaukontrolle
- ☐ Frostschutz ☐ einf. ☐ abl. ☐ kontroll.
- ☒ Öl Motor ☑ wechseln ☑ Ölfilter ☑ ersetzen
- ☐ nachfüllen. Marke .....
- ☒ Öl Getriebe ☑ wechseln ☐ auffüllen
- ☐ Öl Hinterachse ☐ wechseln ☐ auffüllen
- ☐ Hydr. Öl ☐ nachfüllen ☐ wechseln

- ☐ ..... km-Inspektion ☐ Zusätzliche Arbeit

Räder

- ☐ Sommer-/Winterpneu ☐ ☐ v ☐ ☐ h ☐ neu / alt ☐ mont.
- ☐ auswuchten ☐ ☐ v ☐ ☐ h ☐ kreuzen ☐ Rad ☐ wechseln
- ☐ Pneu flicken ☐ Schlauch mont. ☐ Reserve rep. / ers.

Motor

- ☐ Motor ☐ aus- und einbauen ☐ zerlegen ☐ revidieren
- ☐ Zahnriemen ☐ Stirnräder ☐ Nockenwelle ☐ ersetzen
- ☐ Kompr. messen ☐ Zyl'kopfdicht. ers. ☐ Ventile einschl.
- ☐ Zyl'kopf nachziehen ☐ Ventile einstellen ☐ Motor abdicht.
- ☐ Kerzen ☐ kontroll. ☐ reinigen ☐ einstellen ☐ ersetzen
- ☐ Zündung ☐ kontroll. ☐ einst. ☐ revidieren ☐ Motorreglage
- ☐ Unterbrecher ☐ Kondenser ☐ einstellen ☐ ersetzen
- ☐ Vergaser reinig. ☐ rev. ☐ einst. ☐ CO einstellen
- ☐ Luftfilter ☐ reinigen ☐ ersetzen ☐ Öl wechseln
- ☐ Benzinpumpe ☐ reinigen ☐ revidieren ☐ ersetzen

Auspuff

- ☐ Auspuff ☐ Topf ☐ Rohr ☐ reparieren ☐ ersetzen
- ☐ Auspuffaufhängung ☐ reparieren ☐ ersetzen
- ☐ Auspuff Kollektor ☐ Dichtg. ☐ reparieren ☐ ersetzen

Achsen

- ☐ Spur Lenkgeometrie ☐ kontrollieren ☐ einstellen
- ☐ Radlager ☐ v. ☐ h. ☐ fetten ☐ einstellen ☐ ersetzen
- ☐ Lenkung ☐ kontrollieren ☐ einstellen ☐ revidieren
- ☐ Achsschenkel ☐ Kugelgelenke ☐ kontr. ☐ rev. ☐ ersetzen
- ☐ H'achse ☐ Diff. ☐ kontr. ☐ revid. ☐ ersetzen ☐ abdicht.
- ☐ Kreuzgel. ☐ vorn ☐ hint. ☐ links ☐ rechts ☐ kontr. ☐ ers.
- ☐ V'achsgelenk ☐ links ☐ rechts ☐ kontr. ☐ revid. ☐ ers.
- ☐ Stossdämpf. ☐ v ☐ r ☐ l ☐ h ☐ revid. ☐ auffüll. ☐ ers.

Bremse

- ☐ Fussbremse ☐ Handbremse ☐ kontr. ☐ einst. ☐ entlüften
- ☐ Bremsbeläge ☐ vorn ☐ hint. ☐ kontr. ☐ entstaub. ☐ ers.
- ☐ Bremsleitung ☐ v ☐ r ☐ l ☐ h ☐ ersetzen ☐ entrosten
- ☐ Radbremszyl. ☐ v ☐ r ☐ l ☐ h ☐ revidieren ☐ ersetzen
- ☐ Hauptbremszyl. ☐ Servobremse ☐ revidieren ☐ ersetzen

Hydr. Anlage

- ☐ Hydr. System ☐ reparieren ☐ entlüften ☐ Filter reinigen
- ☐ Hydr. Leitung ☐ v ☐ h ☐ r ☐ l ☐ abdichten ☐ ersetzen
- ☐ Höhenkorrek. ☐ v ☐ h ☐ ers. ☐ Wagenhöhe ☐ einstellen
- ☐ Hochdr.-Pumpe ☐ Druckregler ☐ ersetzen
- ☐ Federelement ersetzen ☐ Ölverlust beheben

Getriebe

- ☐ Kupplung ☐ kontr. ☐ einstellen ☐ ersetzen
- ☐ Drucklager ☐ Kupplungszylinder ☐ revidieren ☐ ersetzen
- ☐ Schaltung ☐ kontrollieren ☐ einstellen
- ☐ Getriebe ☐ revid. ☐ aus- und einbauen ☐ abdichten

Instr./Elektrik

- ☐ Batterie ☐ prüfen ☐ laden ☐ reinigen ☐ ersetzen
- ☐ Dynamo ☐ Anlass. ☐ Regler ☐ prüf. ☐ rev. ☐ ers. ☐ einst.
- ☐ ..... Schalter ☐ reparieren ☐ ersetzen
- ☐ Parkl. ☐ Stoppl. ☐ Abblend. ☐ Scheinw. ☐ rep. ☐ ers.
- ☐ Rückfahrl. ☐ Blinker ☐ l. ☐ r. ☐ Nr.-Bel. ☐ rep. ☐ ers.
- ☐ Horn ☐ Sch. Wischer ☐ Sch. Wascher ☐ rep. ☐ Blätter ers.
- ☐ Km-Zähler ☐ aus- ☐ einbauen ☐ reparieren ☐ ersetzen
- ☐ Zählersaite ☐ fetten ☐ ersetzen ☐ Armaturen de- u. mont.

Kühlung

- ☐ Kühler ☐ reparieren ☐ reinigen ☐ abpressen ☐ ersetzen
- ☐ Wasserpumpe ☐ Thermostat ☐ kontr. ☐ revid. ☐ ersetzen
- ☐ Kühlerschläuche ☐ kontrollieren ☐ nachziehen ☐ ersetzen
- ☐ Heizung ☐ Schläuche ☐ Kabel ☐ rep. ☐ nachz. ☐ ers.

Karosserie

- ☐ Front ☐ Verschalungsbleche ☐ v ☐ h ☐ r ☐ l ☐ de- + mont.
- ☐ Türe ☐ v ☐ h ☐ r ☐ l ☐ aus- u. eingarnieren ☐ Spiegel ers.
- ☐ Türschloss ..... ☐ repar. ☐ einstellen ☐ ersetzen
- ☐ Haubenschloss ☐ Kofferschloss ☐ rep. ☐ einst. ☐ ers.

Motoröl	10W/40	4 lt. à Fr.	26.-	Fr. 104.-
Getriebeöl / ~~Automatenöl~~		3,5 lt. à Fr.	26.-	Fr. 91.-
Differentialöl		lt. à Fr.		Fr.
Bremsöl / Stossdämpferöl		1,5 lt. à Fr.	28.-	Fr. 42.-
Hydrauliköl		lt. à Fr.		Fr.
Frostschutz		0,5 lt. à Fr.		Fr.
Scheibenfrostschutz		lt. à Fr.		Fr.
Treibstoff ☐ normal ☐ extra		lt. à Fr.		Fr. 40.-

Total Arbeit	3200.-

Gr. Service ausführen:

- Motoroel + Filter ers.
- Getriebeoel ers. + Zusatz
- Bremsflüssigkeit ers.
- Zündkerzen ausbauen u. reinigen
- Klimaanlage neu befüllen und Testen.
- Spez. Tankstutzen montieren
- Diagn. Klimaanlage ohne Funktion:
- Regulierventil ausbauen, Schalter ausmessen → Schalter def. → rep.
- Klimakompressor undicht. → Klimakompressor ers.
- Magnetkupplung Kompressor zer. reinigen u. Distanz einstellen
- Klimaanlage erneut befüllen u. testen
- Zündzeitpunkt einstellen 8° v. OT
- 4 Pneu wech. - 4 Räder ausw.

Klein / Verbrauchsmaterial	15.-
Total	
Fr.	6200.-

Reklamationen können nur innert 8 Tagen berücksichtigt werden.

Wir danken für Ihren Auftrag

tzteile und Zubehör

Teile-Nr.	Bezeichnung	Fr.
1 OC67	Oelfilter Doerflinger	25.-
~~3500~~ 4200 g	R413a Kältemittel	196.-
1	Benzinzusatz Wynn's	28.-
~~78~~	~~Bleifrei 95~~	~~10.05~~
8 BPR5FS	Zündkerzen NGK 11.50 Doerflinger	92.-
1	Getr.-Oel Zusatz Wynn's 420.	28.-
2	Michelin TB 18/60-15	840.-
2	" TB 26/61-15	980.-
4	Tubless-Ventil 12.-	48.-
1	Spez. Tankstutzen	250.-
1	Kompressor	750.-
		3237.-

E	B.B	15.03.17	8h
A	B.B	16.03.17	8,5h
E	B.B	17.03.17	6,5h
A	B.B	20.03.17	1,0h
E	B.B	22.03.17	2,5h
A	B.B	28.03.17	1,5h
E			
A			28
E			
A			
E			
A			
E			
A			
E			
A			
E			
A			
E			
A			
E			
A			
E			
A			
E			
A			
E			
A			
E			
A			
E			
A			
E			
A			
E			
A			
E			
A			
E			
A			
E			
A			

Auto – Reparatur -
Technologie
Marcel Linder

Freiburgstrasse 677
3173 Oberwangen / Bern
www.marcellinder.ch

T. 031 981 23 86 / F. 031 981 23 87
Mobil.079 261 91 65
info@marcellinder.ch

Marcel Linder

MwSt-Nr 724 809

Oberwangen, 18. Dezember 2014

Rechnung: 5548

Auftraggeber:
Ausgeführte Arbeiten vom:
Fahrzeug / Objekt: DeTomaso Pantera
Kontrollschild
Ihre Referenz:

Anz. AW	Artikel/Dienstleistung	AW à CHF	Preis
	Dachhimmel ersetzen. Abdeckungen um den Himmel neu beziehen. Adeckung Sicherungskaseten anfertigen. Fahrzeug innen diverse kosmetik Arbeiten. Türgummis durch neue ersetzen. Türen einstellen. Innenlicht Schalter Innenraum Licht und Zigaretten Anzünder ersetzen. Fahrzeug innen reinigen.		1'200.00
		Subtotal	1'200.00
	Rabatt		
		Subtotal	1'200.00
	Kleinmaterial		
		Subtotal	1'200.00
		MwSt 8.0 %	96.00
		Rechnungstotal CHF	**1'296.00**

+ 1400 in Ba bez. am 18.12.14

Zahlbar innert 30 Tagen netto
Wir danken Ihnen für den uns erteilten Auftrag

Bankverbindung
Valiant Bank, 3001 Bern
IBAN-Nr. CH39 0630 0016 6106 2571 0